



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Сетевая компания"

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79
e-mail: info@skpenza.ru

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 16

от 12.12.2024 г.

Подразделение	ОДС
Объект	ВЛ 6 кВ ф.10 Подлесная левая
Наименование оборудования	ВЛ 6 кВ
Марка	АС-120
Зав. №	-
Год ввода в эксплуатацию	1972

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: главный инженер – Зорин Д.А.;

Члены комиссии: зам. главного инженера по эксплуатации ЭУ – Рыжаков Р.В., начальник ОДС – Носков А.В.,

составили настоящий дефектный акт на ВЛ 6 кВ ф.10 Подлесная левая.

В результате обследования установлено:

Элементы ВЛ	Дефекты	№ опор, пролетов
Опора	Загнивание опоры	Оп. 25, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 49, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129
	Ослабление бандажей	Оп. 25, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 49, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129
	Коррозия бандажей	Оп. 25, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 49, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92,

Элементы ВЛ	Дефекты	№ опор, пролетов
		93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129
	Повреждение опоры	Оп.68
	Повреждение ж/б приставки	
	Наклон опоры вдоль ВЛ	
	Наклон опоры поперек ВЛ	
	Недостаточное заглубление	
Провод	Регулирование (провис больше нормы)	Оп.2-3
	Малый габарит от земли	
	Малый габарит от пересечения с другими ВЛ	
	Дефекты провода и соединений	Есть в каждом пролете.
Арматура и изоляторы	Выпадение крюков	
	Обрыв вязок, дефекты крепления	
	Отсутствие двойного крепления	
	Повреждение изолятора	
Трасса	Угрожающие деревья	Оп.38-40, 53-54, 65-66, 66-67, 67-68, 73-74, 75-76, 77-78, 78-79, 79-80, 81-82, 92-93
	Заросли до 3 метров	
	Заросли выше 3 метров	Оп.85-88, 88-90, 94-98, 107-110, 127-128, 134-136, 138-139

Необходимые мероприятия:

По ВЛ 6 кВ ф.10 Подлесная левая выполнить замену:

- промежуточная опора – 69 шт.,
- анкерно-угловая опора – 1 шт.,

Выводы: включить реконструкцию ВЛ 6 кВ ф.10 Подлесная левая в инвестиционную программу на 2027 год.

Председатель комиссии:
Главный инженер



Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера
по эксплуатации ЭУ



Р.В. Рыжаков

Начальник ОДС



А.В. Носков