



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Сетевая компания"

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж  
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж  
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346  
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79  
e-mail: info@skpenza.ru

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 14

от 23.04.2026 г.

Подразделение	ОДС
Объект	ТП №62Л
Наименование оборудования	РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1
Марка	-
Зав. №	-
Год ввода в эксплуатацию	-

### Комиссия в составе:

Председатель комиссии: главный инженер – Зорин Д.А.;

Члены комиссии: зам. главного инженера по эксплуатации ЭУ – Рыжаков Р.В., начальник ОДС

– Адамов П.А.,

составили настоящий дефектный акт на оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 ТП №62Л.

### В результате обследования установлено:


1. Деформация дверей отсеков ТП;
2. Коррозионный износ металлоконструкций ТП;
3. Нарушение геометрии конструктивных элементов привода разъединителя 10 кВ;
4. Трещины и сколы опорных изоляторов ошиновки РУ-10/0,4 кВ;
5. Трещины и сколы проходных изоляторов 10 кВ;
6. Оплавление контактных групп главного рубильника 0,4 кВ;
7. Нарушение регулировки вхождения подвижных контактов вследствие износа конструктивных элементов главного рубильника 0,4 кВ;
8. Следы подтекания масла из-под шпилек и крышки силового трансформатора;
9. Отсутствие барьера безопасности в отсеке силового трансформатора.

### Необходимые мероприятия:

1. Замена модуля ТП;
2. Замена проходных изоляторов;
3. Замена главного рубильника 0,4 кВ;
4. Капитальный ремонт силового трансформатора;
5. Монтаж барьера безопасности в камере трансформатора;
6. Замена ошиновки 10 кВ;
7. Замена ошиновки 0,4 кВ.

**Выводы:** включить реконструкцию РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 ТП №62Л в инвестиционную программу на 2029 год.

Председатель комиссии:  
Главный инженер

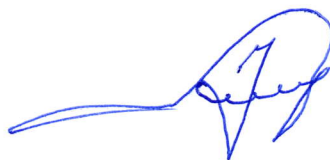

Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера  
по эксплуатации ЭУ

Р.В. Рыжаков

Начальник ОДС



П.А. Адамов